

Flyinge



**Inventering och åtgärdsförslag enligt
”Enkelt avhjälpna hinder”**

Juni-juli 2006

Inventering av viktiga stråk

Stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
1 Västergård – Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6				
		X	Visuell sidoavgränsning mellan fotgängare och cyklister saknas längs stråk 1:1 och 1:2	Måla linje
	X	X	Gångbanor från 1,2 meter (1:3)	Bredda gångbanan (1:3)
		X	Ingen taktill sidoavgränsning mot biltrafiken längs stråk 1:5	Anlägg trottoar med kantsten
		X	Visuell sidoavgränsning saknas mot biltrafik.	Måla kantstenens linje
	X	X	Belysning saknas	Montera belysning
	X	X	Tvärlutning 1,1-16,6 % (16,6 vid infart till fastighet, stråk 1:4)	Utjämna tvärlutningen
2 GP 7 – Roslösvägen. Foto 2:1-2:4				
	X	X	Ingen anlagd gångbana längs stråk 2:1	Anlägg separerad gångbana (2:1)
	X	X	Gångbanor från 0,9 meter 2:4 (kort sträcka)	Bredda gångbanan (2:4)
		X	Visuell sidoavgränsningen mot biltrafik saknas	Måla kantstenens linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 0,1-12,1 % (Kraftig lutning vid GP 6)	Utjämna tvärlutningen
3 Gårdstångavägen – där trottoaren går över i grus (en bit efter Slåttervägen). Foto 3:1-3:3				
	X	X	Minsta bredd på gångbana 0,6 meter. Smal gångbana hela sträckan, fastigheter går precis intill.	Om möjligt bredda gångbanan.
		X	Visuell sidoavgränsningen mot biltrafik saknas	Måla kantstenens linje
	X	X	Belysning saknas	Montera belysning
	X	X	Tvärlutning 0,5-9,9 %. Stor lutning vid GP 2.	Utjämna tvärlutningen

Stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
4 Lärkvägen – Gårdstångavägen. Foto 4:1				
	X	X	Minsta bredd på gångbana 1,3 meter.	Om möjligt bredda gångbanan
		X	Visuell sidoavgränsningen mot biltrafik saknas	Måla kantstenens linje
	X	X	Belysning saknas	Montera belysning
	X	X	Tvärlutning 0,5-5,8 %	Utjämna tvärlutningen
5 Promenaden. Foto 5:1				
		X	Taktill sidoavgränsning otydlig på båda sidor, ingen tydlig gräns mellan grusad gångbana och gräs längs sidorna	Ta bort gräs från gångbanan
		X	Visuell sidoavgränsning saknas på båda sidorna (ej någon biltrafik).	Ingen åtgärd?
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 1,1-16,6 (16,6 vid infart till fastighet, stråk 1:4)	Utjämna tvärlutningen
6 Promenaden – Platanvägen. Foto 6:1a-f-6:2				
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas på båda sidorna (ej någon biltrafik).	Måla linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
7 Skola – Platanvägen. Foto 7:1-7:2				
	X	X	Minsta bredd 1,4 m (7:1)	Bredda gångbanan
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas på båda sidor	Måla linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 0,2-3,3	Nylagd gångbana – utjämna tvärlutningen?
8 Fritidsgård – Promenaden. Foto 8:1				
	X	X	Dålig beläggning, spricker i gångbanan från trädrötter	Förbättra beläggningen
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas på båda sidorna	Måla linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysning
	X	X	Tvärlutning 0,2-3,5 %	Utjämna tvärlutningen

Stråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
9 Platanvägen – Blomstervägen. Foto 9:1-9:5				
		X	Taktil sidoavgränsning saknas mot biltrafik 9:4 - 9:5	Ingen åtgärd (villagator)
		X	Visuell sidoavgränsning saknas på båda sidorna (9:1-9:3) samt mot biltrafik (9:4-9:5)	Måla linje
	X	X	Belysning saknas 9:3, ej testad längs de andra	Komplettera samt prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 0,1-3,5 %	Utjämna tvärlutningen
10 Blomstervägen/Plantskolevägen – GC-vägens början (9:3). Foto 10:1a-c-10:3				
		X	Taktil sidoavgränsning saknas 10:2 - 10:3 (ingen gångbana)	Ingen åtgärd (villagator)
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas på båda sidorna (10:1) samt mot biltrafik (10:2-10:3).	Måla linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 1,2-10,2 % (kraftig lutning endast ett ställe 10:1)	Utjämna tvärlutningen
11 Holmbyvägen – Idrottsvägen. Foto 11:1				
		X	Taktil sidoavgränsning saknas (ingen gångbana)	Ingen åtgärd (villagator)
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas mot biltrafik	Vid behov måla linje
	X	X	Belysning ej testad	Prova belysningen
	X	X	Tvärlutning 0,8-5,5	Utjämna tvärlutningen
12 Idrottsvägen – Holmbyvägen. Foto 12:1				
		X	Taktil sidoavgränsning saknas (ingen gångbana)	Ingen åtgärd (villagator)
		X	Visuell sidoavgränsningen saknas mot biltrafik	Vid behov måla linje
	X	X	Belysning saknas	Montera belysn.
			Tvärlutning 2,1-5,5 %	Utjämna tvärlutningen

Inventering av hinder

Delstråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
1:1 Västergård – Runstensvägen. Foto 1:1H1-H12				
		X	Skyltar, brevlådor, elskåp, träd saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunn, uppskuren asfalt	Laga ojämnhet
		X	Buskage över gångbanan (H2, H7, H8) minsta fria bredd 1,65m, fri höjd 0,9 m	Kapa växtlighet
1:2 Runstensvägen – Stuterivägen. Foto 1:2H1-H5				
		X	Skyltar, stolpe, lyktstolpe saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
1:3 Stuterivägen – Tunavägen. Foto 1:3H1-H3				
		X	Skyltar saknar kontrastmarkering.	
		X	Fri bredd buskage 1,15 m, fri höjd 1,05 m.	Kapa växtlighet
1:4 Tunavägen – Målpunkt 9 (Flyinge bil & traktor). Foto 1:4H1-H4				
		X	Elskåp, brevlåda saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage över gångbana, fri bredd 0,9 m	Kapa växtlighet
1:5 Målpunkt 9 – Backavägen. Foto 1:5H1-H4				
		X	Brevlåda, skyltar, reklamskylt saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
1:6 Backavägen – Ljunbjersvägen. Foto 1:6H1-H2				
		X	Elskåp, brevlåda saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
2:1 GP 7 – Solstickevägen. Foto 2:1H1-H				
		X	6 st lyktstolpar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
2:2 Solstickevägen – Stockrosvägen. Foto 2:2H1-H12				
		X	Skyltar, lyktstolpar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
			Ojämnhet vid brunn (H2, H10). Grop mitt i gångbanan.	Laga ojämnhet vid brunnar och gropen.
			Buskage i gångbanan (H3, H5, H9), minsta bredd 0,7 m, lägsta höjd 1,0 m	Kapa växtlighet

Delstråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
2:3 Stockrosvägen – Syrénvägen. Foto 2:3H1-H7				
		X	Lyktstolpar, brevlåda, stolpe, skylt saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunnar	Laga ojämnhet
2:4 Syrénvägen – Roslösvägen. Foto 2:4H1-H24				
		X	Lyktstolpar, brevlådor, skyltar, stolpe, elskåp, soptunna saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunnar (H1, H2, H8, H9), sprucken asfalt, uppbruten asfalt.	Laga ojämnheterna vid brunnarna och vid groparna
	X	X	Betongrester i gångbanan	Ta bort betongresterna
	X	X	Buskage över gångbanan (H5, H20), minsta fria bredd 0,75 m	Kapa växtlighet
3:1 Gårdstångavägen – GP 1. Foto 3:1H1-H13				
	X	X	Fri bredd <1 m: Stuprör (H6), brevlåda (H11) från 0,9 meter.	Flytta brevlåda, kontrastmarkera stuprör.
		X	Skyltar, elskåp, lyktstolpar, brevlådor, reklamskyltar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Fri bredd buskage 0,5 m, fri höjd 1,50 m.	Kapa växtlighet
3:2 GP 1 – Slättervägen. Foto 3:2H1-H13				
	X		Fri bredd <1m: Brevlåda (H4, H8), elskåp (H5, H9), lyktstolpar (H2, H7, H10, H12), skylt (H13), från 0,6 meter	Flytta brevlådor, samt lyktstolpar, elskåp, skylt om det är möjligt.
		X	Elskåp, brevlåda, lyktstolpar, skylt saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage över gångbana (H3, H11), fri bredd 0,3 m	Kapa växtlighet

Delstråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
3:3 Slåttervägen – där trottoaren övergår i grus. Foto 3:3H1-H8				
	X	Fri bredd <1m: Lyktstolpar (H1, H3, H5), elskåp (H7), från 0,65 meter.	Om möjligt flytta hinder, eller bredda gångbanan.	
		X	Lyktstolpar, stolpe, elskåp saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage i gångbanan, minsta fria bredd 0,45 m.	Kapa växtlighet
	X	X	Ojämnhet vid brunn (H8).	Laga ojämnhet vid brunn
4:1 Lärkvägen – Gårdstångavägen. Foto 4:1H1-H12				
		X	Elskåp, brevlådor, skyltar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage i gångbanan (H3, H7), minsta fria bredd 0,5 m	Kapa växtlighet
5:1 Promenaden. Foto 5:1H1-H17				
		X	Bommar, lyktstolpar, papperskorgar, skylt saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
		X	Buskage i gångbanan (H3, H11), minsta fria bredd 1,8 m, fri höjd 1,6 m	Kapa växtlighet
6:1 Promenaden – Platanvägen. Foto 6:1H1-H10				
		X	Skylt, lyktstolpar, papperskorg saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
6:2 Platanvägen – Platanvägen. Foto 6:2H1-H6				
	X		Fri bredd <1m: Betonggris (H4), 0,9 m.	Flytta
		X	Skyltar, lyktstolpe, saknar kontrastmarkering. Betonggrisarna är vitmålade men slitna.	Kontrastmarkera. Måla om betonggrisarna.
7:1 Skola – Platanvägen. Foto 7:1H1-H5				
		X	Skyltar, lyktstolpar, elskåp saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
7:2 Platanvägen – Platanvägen. 7:2H1-H6				
	X		Fri bredd <1m: Betonggris (H4), 0,9 m.	Flytta
		X	Skyltar, lyktstolpar, elskåp saknar kontrastmarkering. Betonggrisarna är vitmålade men slitna.	Kontrastmarkera. Måla om betonggrisarna.

Delstråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
8:1 Fritidsgård – Promenaden. Foto 8:1H1-H11				
		X	Skylt (H1) fri höjd 1,35 m	Höj skylten
		X	Lyktstolpar, skyltar, papperskorgar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunn (H4, H10).	Laga ojämnhet vid brunn
9:1 Platanvägen – Pilevägen. Foto 9:1H1-H7				
			Lyktstolpar, skyltar saknar kontrastmarkering, betonggris vitmålad men sliten.	Kontrastmarkera och måla om betonggris
9:2 Pilevägen – Promenaden. Foto 9:2H1-H7				
		X	Skyltar, lyktstolpar saknar kontrastmarkering. Betonggrisar vitmålade men slitna.	Kontrastmarkera och måla om betonggris
		X	Skylt (H6), fri höjd 2,0 m	Höj skylten
	X		Fri bredd <1m: Betonggris (H2), 0,80 m	Flytta
9:3 Promenaden – GC-vägens slut. Foto 9:3H1-H3				
		X	Bommar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
			Ojämnhet vid brunnar (H2, H3)	Laga ojämnhet
9:4 GC-vägens slut – Körbärsvägen. Foto 9:4H1-H5				
		X	Buskage i gångbanan (H3), fri höjd 1,25 m	Kapa växtlighet
		X	Brevlåda, lyktstolpe, skylt, stolpe saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
9:5 Körbärsvägen – Blomstervägen. Foto 9:5H1-H18				
		X	Lyktstolpar, elskåp, brevlådor, stolpar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunnar (H9, H11)	Laga ojämnhet
			Buskage i gångbanan (H14), fri bredd 0,8 m	Kapa växtlighet
10:1 Blomsterv./Plantskolev. – Blomsterv./Äppelv. Foto 10:1H1-H3				
		X	Skylt, lyktstolpar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera.

Delstråk	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
10:2 Blomsterv./Äppelv. – Körsbärsvägen. Foto 10:2H1-H13				
		X	Stolpar, elskåp, brevlåda saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Ojämnhet vid brunn (H6).	Laga ojämnheter vid brunn
		X	Buskage, fri bredd 1,05 m	Kapa växtlighet
10:3 Körsbärsvägen – GC-vägens början. Foto 10:3H1-H3				
		X	Elskåp, skyltar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
11:1 Holmbyvägen – Idrottsvägen. Foto 11:1H1-H11				
		X	Milstolpar, elskåp, lyktstolpar saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Uppskuren asfalt, hela gångbanans bredd (H2)	Laga
			Buskage i gångbanan (H8), fri bredd 0,45 m	Kapa växtlighet
12:1 Idrottsvägen – Holmbyvägen. Foto 12:1H1-H2				
		X	Skylt saknar kontrastmarkering.	Kontrastmarkera
	X	X	Buskage i gångbanan (H2) fri bredd 0,6 m	Kapa växtlighet

Inventering av gångpassager

Kart ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
GP 1		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på ena sidan	Ramp ena sidan	
		X	Riktningsgivare saknas på båda sidorna	Justering samt anläggning av kantsten	
			Foto GP 1		
GP 2	X	X	Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på ena sidan	Ramp båda sidorna	
		X	Riktningsgivare saknas på båda sidorna	Justering samt anläggning av kantsten	
		Foto GP 2			
GP 3	X	X	Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på båda sidorna	Ramp båda sidorna	
		X	Riktningsgivare saknas på en sida.	Justering av kantstenshöjd	
		Foto GP 3			
GP 4	X	X	Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på båda sidorna.	Ramp båda sidorna	
		X	Riktningsgivare saknas på båda sidorna	Justering av kantstenshöjd	
		Foto GP 4			

Kart ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
GP 5	X	X	Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på ena sidan	Ramp båda sidorna	
		X	Riktningsgivare saknas på en sida.	Kantsten anläggs på ena sidan	
			Foto GP 5		
GP 6		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
	X		Ramp saknas på båda sidorna.	Ramp båda sidorna	
			Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Riktningsgivare saknas på båda sidorna.	Justering av kantstenshöjd	
			Foto GP 6		
GP 7	X	X	Belysning saknas på båda sidorna	Belysning monteras	
		X	Signalyta och ledning fram till gångpassage saknas på båda sidorna	Signalyta 2 m. Ledstråk 6 m.	
		X	Riktningsgivare saknas på båda sidorna	Anläggning av kantsten	
			Foto GP 6		

Inventering av busshållplatser

Kart ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
HP 1	X	X	Plattform, vilplats saknas	Anlägg plattform och bänk	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	
			Foto HP 1		
HP 2	X	X	Plattform saknas	Anlägg plattform	
	X	X	Väderskydd med vilplats saknas	Anlägg väderskydd med bänk	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	
		Foto HP 2			
HP 3	X	X	Plattform saknas	Anlägg plattform	
		X	Taktil markering av påstigningsplats saknas	Signalyta och ledyta anläggs	
			Foto HP 3		

Parkering

Kart ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5		Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
P1 Bostäder					
	X		Det finns ca 8 st omarkerade platser, ingen HK-parkering	Måla platser. Anlägg en HK-parkering	
			Foto P1 Bostäder		
P2 Bostäder					
	X		Det finns ca 8 st omarkerade platser, ingen HK-parkering	Måla platser. Anlägg en HK-parkering	
			Foto P2 Bostäder		
P3 Bostäder					
	X		Det finns ca 8 st omarkerade platser, ingen HK-parkering	Måla platser. Anlägg en HK-parkering	
			Foto P3 Bostäder		
P4 Matöppet					
	X		Det finns 9 st markerade platser, ingen HK-parkering	Anlägg en HK-parkering	
			Foto P 4 Matöppet		

Kart ID	Drabbade grupper DF 1-3 DF 4-5	Problem	Åtgärdsförslag	Kostnad
P5 Skola				
	X	Det finns 44 st markerade platser, ingen HK-parkering	Anlägg 2 HK-parkeringar	
		Foto P5 Skola		
P6 Bostäder				
	X	Det finns 10 st markerade platser, ingen HK-parkering	Anlägg en HK-parkering	
		Foto P6 Skola		
P7 Återvinningsstation				
	X	Det finns 10 st markerade platser, 15 st omarkerad platser, ingen HK-parkering	Anlägg en HK-parkering	
		Foto P7 Återvinningsstation		